

# LOG DEGLI AGGIORNAMENTI CENTRALI AXTRA



Centrali  
**AXTRA 808**  
**AXTRA 1608**  
**AXTRA 3208**

Le versioni di seguito riportate descrivono le variazioni rispetto all'ultima versione di prodotto ufficialmente rilasciata da AXEL per i prodotti specificati. Le modifiche sono raggruppate per prodotto ed alcune di esse necessitano che più di un prodotto sia aggiornato.

**AXTRA 808-1608-3208 VERSIONE 2.1 R10**

**29/09/2023**

## **NUOVE FUNZIONALITA'**

1. Aggiornata la gestione per accesso al CLOUD via GPRS

**AXTRA 808-1608-3208 VERSIONE 2.1 R02**

**21/04/2022**

## **NUOVE FUNZIONALITA'**

1. Introdotta gestione per nuovo modulo di ingresso radio AX868sw.

**AXTRA 808-1608-3208 VERSIONE 2.0 R08**

**18/01/2022**

## **NUOVE FUNZIONALITA'**

1. Quando la centrale è in cloud-gprs sul display della tastiera a fianco del livello del segnale compare la letter 'C' per informare che la centrale è correttamente connessa al cloud.
2. Introdotta controllo periodico di connessione della centrale al cloud in caso di anomalia di connessione.

**AXTRA 808-1608-3208 VERSIONE 2.0 R01**

**21/12/2020**

## **NUOVE FUNZIONALITA'**

1. Aggiunta funzionalità per APP su CLOUD via ethernet (rimane configurabile anche la connessione P2P).
2. Aggiunta funzionalità per APP su cloud Via GPRS utilizzando la SIM della centrale che deve avere almeno 100 Mbyte di traffico dati al mese).  
Nota: quando si attiva la funzionalità Cloud su GPRS le funzionalità RFA e RFSMS decadono.
3. Aggiunta memorizzazione del telecomando che ha inviato un comando.

## **CORREZIONI**

1. Corretto funzionamento comandi RFA: oltre alla programmazione del codice utente attivo per RFA deve essere impostato nel menu "Comunicazioni e connessione/Configurazione servizi telefonici/Gestione utente" la voce "gestione a toni (RFA)".
2. Corretto funzionamento comandi RFSMS: oltre alla programmazione del codice utente attivo per RFA deve essere impostato nel menu "Comunicazioni e connessione/Configurazione servizi telefonici/Gestione utente" la voce "gestione con SMS (RFSMS)".
3. Modificata funzionalità di esclusione automatica delle zone: anche gli open collector seguono lo stato di esclusione.
4. Corretto funzionamento degli insiemi di codici.

**AXTRA 808-1608-3208 VERSIONE 1.0 R35**

**18/09/2020**

## **NUOVE FUNZIONALITA'**

1. Aggiunta funzionalità per tastiera Siena.
2. Aggiunto comando di reset centrale (watch dog) da Oberon X.
3. Aggiunto comando per attivazione del termometro in versione cronotermostato da Oberon X.

## **CORREZIONI**

1. Corretta programmazione da tastiera del gestore "altro" e inserito menu "centro servizi messaggi".
2. Corretto funzionamento invio sms, notifiche e mail per termostati programmati come controllo temperatura.
3. Corretto funzionamento comandi myweb e tastiera per comandi termostato.
4. Corretto funzionamento up-download progetto myweb su porta 69 da remoto.
5. Corretto funzionamenti relè2 programmato come allarme gruppo (con o senza memoria allarme) - non seguiva la programmazione dei parametri per l'allarme dei gruppi.

**AXTRA 808-1608-3208 VERSIONE 1.0 R30**

**10/01/2020**

## **CORREZIONI**

1. Corretto funzionamento programmazione ultimo termostato da App.  
Quando si andava a programmare il termometro 1 si andava a configurare anche il numero 8.
2. Corretto funzionamento programmatore orario da app.  
Se il lunedì era senza programmazioni il software usciva dall'applicazione.  
  
Corretto funzionamento programmatore orario da app.  
Se le operazioni erano maggiori di 22 andava in reset.

**AXTRA 808-1608- 3208 VERSIONE 1.0 R29**

## **NUOVE FUNZIONALITA'**

1. Aggiunta la funzione che permette di entrare in programmazione solamente dopo aver inserito un codice utente valido.

**AXTRA 808-1608-3208 VERSIONE 1.0 R28**

## **CORREZIONI**

1. Corretto funzionamento dell'accensione special con zone aperte (se all'accensione zone istant.blocco aperte faceva partire il buzzer di uscita).
2. Aggiunto controllo su gestione rete per evitare watch dog non voluti.

**CORREZIONI**

1. Se l'uscita 6 era programmata come funzione generica si attivava quando si inseriva il codice utente da rfa.

**NUOVE FUNZIONALITA'**

1. Introdotta nella risposta dello stato dei gruppi via RFA l'apertura, l'esclusione e la memoria allarme delle zone.
2. Se il codice utente effettua il blocco delle telefonate, anche la chiave ad esso associato esegue il blocco.

**CORREZIONI**

1. Sulla risposta al comando RFA di stato termostato, corretto il valore della temperatura del clima
2. Eliminazioni eventi "JCOM" dalla memoria eventi.

**NUOVE FUNZIONALITA'**

1. Inserita gestione del refresh di stato da web programmabile; l'intervallo di refresh tra un aggiornamento e quello successivo dello stato è diventato programmabile e viene settato nel campo "Refresh stato" raggiungibile dal menù di tastiera o dalla programmazione con OberonX.
2. Il blocco dell'utente inviato con un comando da web, ad esempio, è stato ampliato anche all'accesso da chiave. Adesso l'utente è completamente disabilitato.
3. Aggiunta la visualizzazione di valori negativi della temperatura (app e MyWeb).

**CORREZIONI**

1. Errori consecutivi nell'invio delle notifiche generava un riavvio del sistema.
2. L'accesso contemporaneo di un utente da due differenti terminali all'area web, ed il conseguente logout generava il riavvio del sistema.
3. In caso di più zone temporizzate con tempistiche diverse i buzzer segnalavano sempre il tempo più lungo anche quando questo non entrava in funzione.
4. Corretta gestione programmazione termostati da App e Web; la programmazione delle temperature del clima da app copre adesso tutti i giorni della settimana.
5. Attivato il controllo del numero entrante sulla linea GSM seguendo in programmazione il flag "riconoscimento chiamante".
6. Dopo 24 giorni dall'ultimo avvio del sistema, al momento del login da web, la centrale rifiutava la connessione e richiedeva nuovamente il login. Dopo qualche giorno, la sezione web si riabilitava automaticamente.
7. In caso di ingressi programmati in modalità DIMMER l'uscita Open Collector 9 cambiava di modalità diventando DIMMER. Entrando ed uscendo dalla programmazione l'uscita 9 riprendeva a funzionare correttamente.

## NUOVE FUNZIONALITA'

1. Introdotta programmazione e gestione via linea telefonica (necessita di software OBERON X Versione 10.0.6).
2. Introdotta visualizzazione dell'umidità da app Axel-Cloud e MyWeb.
3. Modificata gestione delle uscite open collector programmate come "Stato" degli ingressi. L'uscita segue lo stato dell'ingresso nel seguente modo: zona a riposo uscita disattivata, zona non a riposo uscita attiva.
4. Abilitata visualizzazione anche delle zone radio da app Axel-Cloud e MyWeb.
5. Modificata gestione dell'attivazione/disattivazione/programmazione dei codici da app Axel-Cloud e MyWeb.
6. Modificata gestione della sospensione/abilitazione e programmazione del Programmatore Orario da app Axel-Cloud e MyWeb.
7. Inserita gestione della programmazione dei destinatari da app Axel-Cloud e MyWeb.
8. Inserita programmazione della soglia manuale sulla gestione clima da app Axel-Cloud e MyWeb.
9. Corretta gestione dei moduli spk8insw e spkin4sw nella fase di rimappatura delle zone.
10. Corretta gestione dei codici secondari.
11. Corretta gestione delle chiavi acquisite in modalità "varco".
12. Corretto errore visualizzazione menu pop-up sul MyWeb.