

COMUNICAZIONE TECNICA N° 77 DEL 24 MAGGIO 2017

Aggiornamento del modulo IP150 alla versione V4.1

Requisiti necessari:

- IP Exploring Tool
- InField Firmware Upgrade Software v4.24 (quello presente in BabyWare V4.7.4)
- IP150 version 4.1 firmware file
- Connessione Internet

Aggiornamento in campo del modulo IP150:

1. Localizzare con IP Exploring Tool l'indirizzo IP del modulo IP150 nella rete.
2. Programmare nel router il port forwarding sulla porta 10000 per l'indirizzo del modulo IP150. Assicurarsi che questo sia fatto per entrambe le porte, interna ed esterna e per TCP ed UDP.
3. Collegare la centrale:
 - a. Aprire il software InField .
 - b. Selezionare Internet e poi selezionare Panel S/N o IP/DNS. Compilare con I dati di connessione (o Static IP per IP150 con versione precedente alla V4.0).
 - c. Selezionare Connect.

Quando InField si connette alla centrale viene visualizzato il “Product Login” .

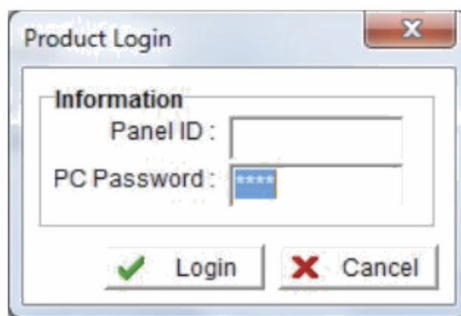


Figura 1

4. Digitare Panel ID e PC Password della centrale e selezionare Login (ad esempio per EVO sono 0000 di default per entrambe).

Quando In-Field è connesso, vengono visualizzati la centrale ed i moduli collegati.

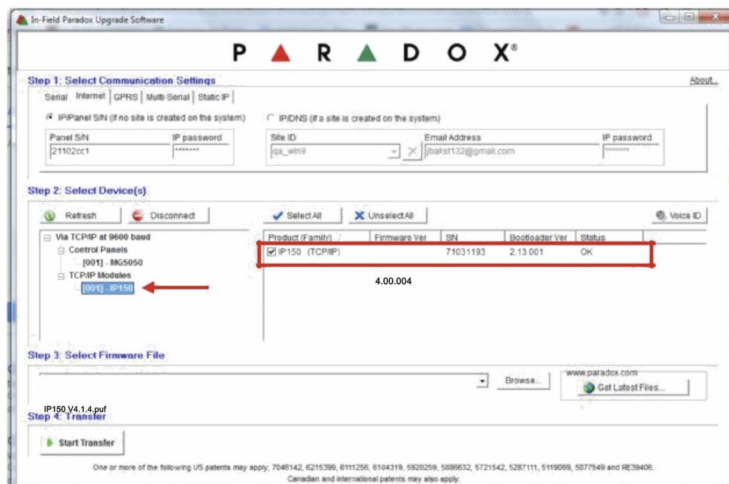


Figura 2: InField collegato a IP150

5. Nel campo di sinistra Select Device(s), selezionare IP150.

In-Field si connette così al modulo IP150 e visualizza i dettagli del modulo nella parte destra del campo Select Device(s).

6. Aggiornare il firmware del modulo IP150.

- Selezionare Browse nel punto 3 del campo Select Firmware File.
- Selezionare versione 4.1 di IP150 firmware memorizzata/scaricata nel PC.
Il file deve essere visualizzato nel campo Select Firmware File.
- Selezionare tasto Start Transfer
Inizierà l'aggiornamento.
- Alla fine del processo verrà visualizzato il messaggio "Successful transfer"

NON interrompere il processo di aggiornamento fino alla sua conclusione automatica.

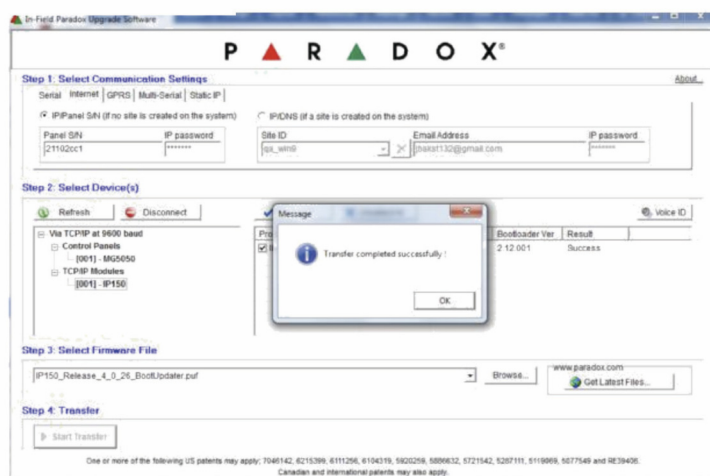


Figura 3: Messaggio per aggiornamento eseguito con successo

Selezionare **OK**.

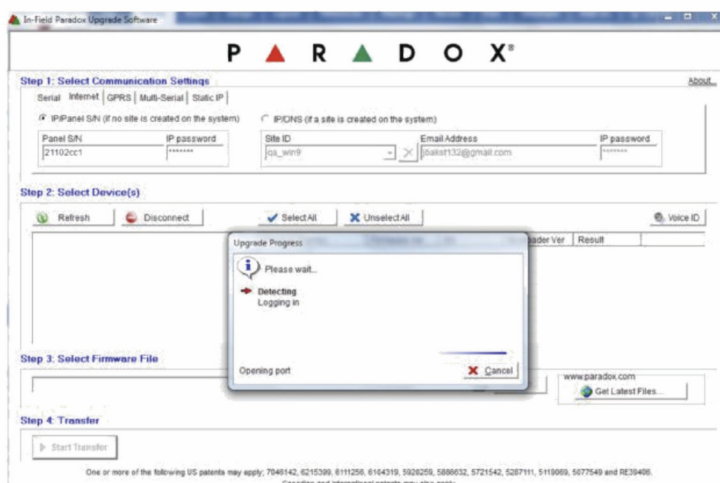


Figura 4: nuovo accesso al modulo IP150

- InField si collega di nuovo al modulo IP150. Se il firmware è stato aggiornato dalla versione 04.00.04 alla 04.01.04, premere Cancel e poi click su Disconnect..
- Dopo il login, verranno visualizzati i dettagli dell'avvenuto aggiornamento del modulo IP150.

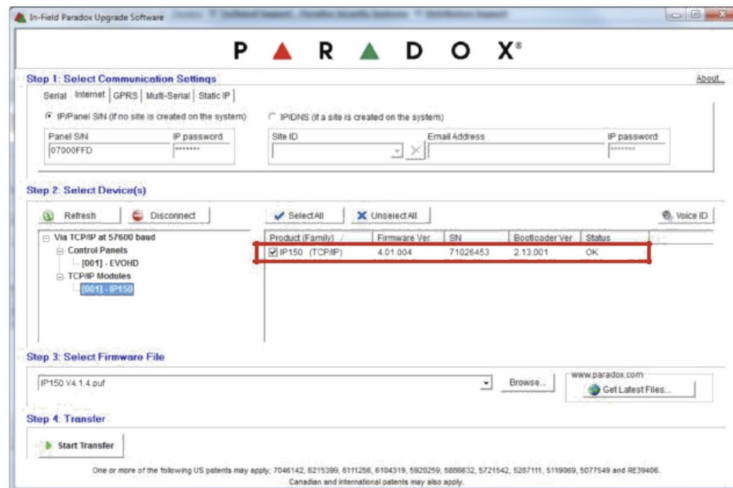


Figura 5: Dettagli aggiornamento IP150

7. Il processo di aggiornamento è avvenuto con successo alla versione 4.1